



FuehlerSysteme eNET International  
The Brand for Sensor Technology

D GB

**CO-A/A** CO Luftqualitätsfühler mit Messbereichsumschaltung  
CO Air Quality Sensor with Measuring Range Switch



**COT-A/A** CO und Temperaturfühler mit Messbereichsumschaltung  
CO and Temperature Sensor with Measuring Range Switch



## Kontakt / Support

### Address

FuehlerSysteme eNET International GmbH  
Rothensteig 11  
D-90408 Nuernberg

### Phone

+49 911 37322-0

### Fax

+49 911 37322-111

### E-Mail & Web

info@fuehlersysteme.de  
www.fuehlersysteme.de

MADE  
IN  
GERMANY

EAC CE


RoHS  
COMPLIANT

Техническая поддержка в РФ

+7 (812) 329-33-41

Сайт: [www.fuehler-systeme.ru](http://www.fuehler-systeme.ru)

# Display-Einstellungen / Display Settings

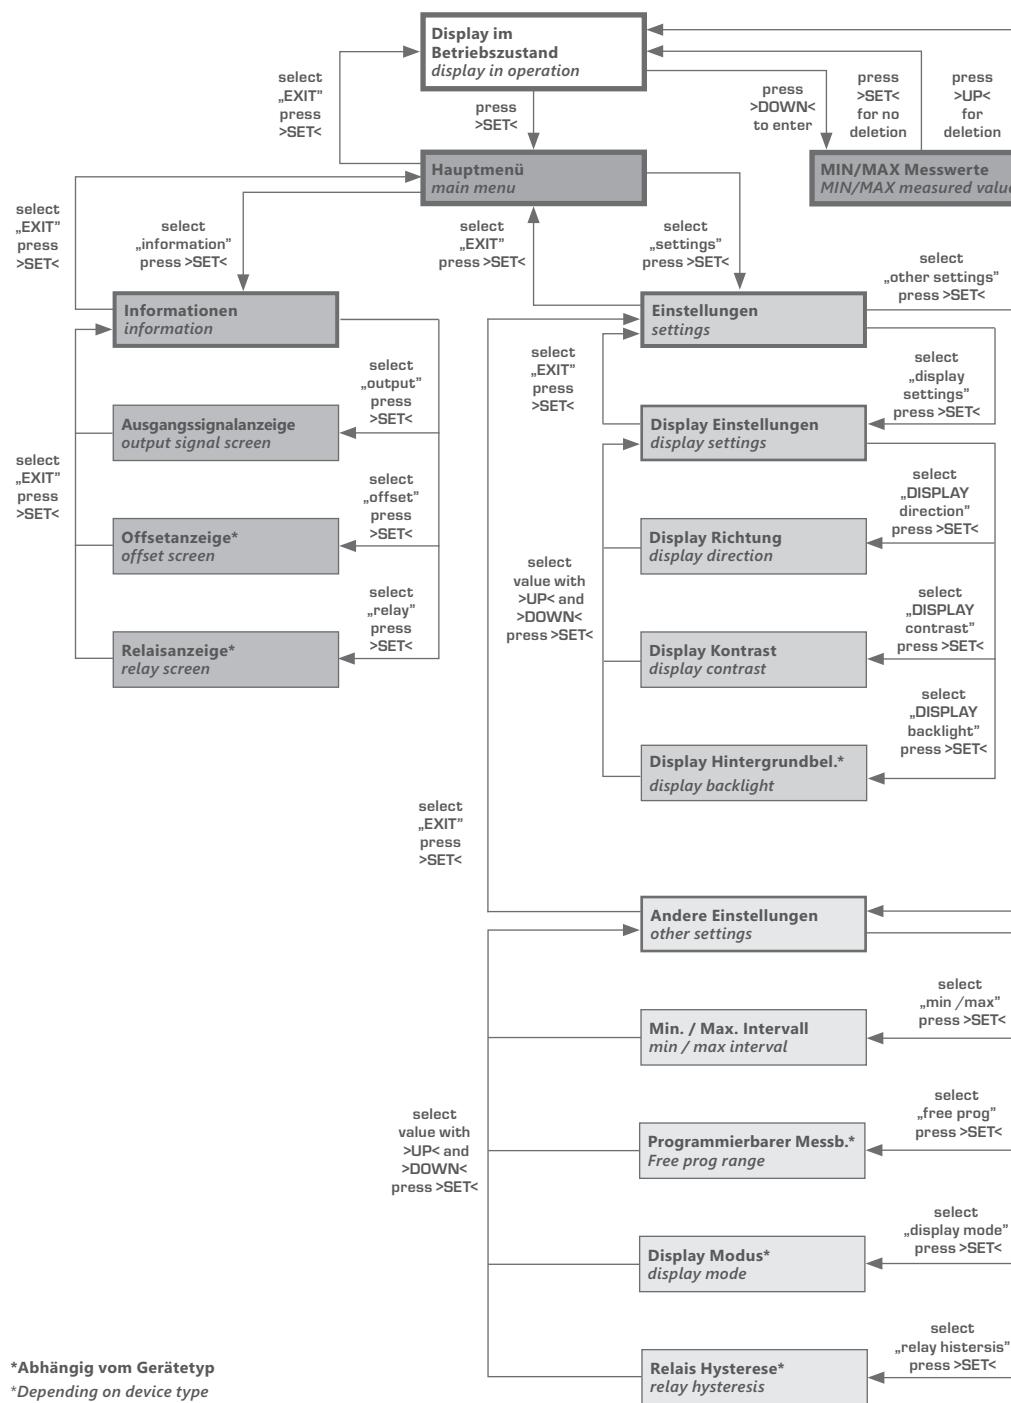

\*Abhängig vom Gerätetyp  
\*Depending on device type

Untermenüs und Darstellungsoptionen können je nach Messgröße variieren  
submenus and display options may vary depending on the measured value

2/6

# Display-Einstellungen / Display Settings

**MIN / MAX Messwerte / MIN/MAX measuring values**  
Anzeige der im Intervall gemessenen min/max Werte  
Löschen der MIN/MAX Messwerte mit >UP<, Verlassen des Untermenüs ohne Löschen mit >SET<  
Shows the measured MIN/MAX values of the interval  
Deletion of the MIN/MAX measuring values through >UP<, exit of the submenu without deletion through >SET<

**Hauptmenü / main menu**  
Navigieren durch das Menü mit >UP< und >DOWN< / Navigation through the menu with >UP< and >DOWN<  
Bestätigen durch >SET< / Confirm through >SET<

**Informationen / information**  
Navigieren durch das Menü mit >UP< und >DOWN< / Navigation through the menu with >UP< and >DOWN<  
Bestätigen durch >SET< / Confirm through >SET<

**Ausgangssignalanzeige / output signal screen**  
Anzeige der definierten Ausgänge / Shows the defined output signals

**Offsetanzeige / offset screen**  
Anzeige der am Potentiometer eingestellten Offset-Werte / Shows the offset-values defined by the potentiometer

**Relaisanzeige / relay screen**  
Anzeige für welche Messgrößen das Relais schaltet sowie der durch das Potentiometer festgelegten Schaltschwelle  
Shows for which measured variable the relay is determined and the defined threshold value by the potentiometer

**Einstellungen / settings**  
Navigieren durch das Menü mit >UP< und >DOWN< / Navigation through the menu with >UP< and >DOWN<  
Bestätigen durch >SET< / Confirm through >SET<

**Display Einstellungen / display settings**  
Navigieren durch das Menü mit >UP< und >DOWN< / Navigation through the menu with >UP< and >DOWN<  
Bestätigen durch >SET< / Confirm through >SET<

**Display Richtung / display direction**  
Einstellung der Display Richtung in 90° Schritten. Der Laufpfeil zeigt die gewählte Ausrichtung  
Setting of display direction turnable in 90° steps. The arrow shows the selected direction

**Display Kontrast / display contrast**  
Einstellung des Display Kontrast / Setting of the display contrast

**Display Hintergrundbeleuchtung / display background lighting**  
Einstellung der Display Hintergrundbeleuchtung ein, aus, auto; bei auto ist die Hintergrundbeleuchtung aus und wird bei Tastendruck aktiviert. 10 Sek. nach letzter Bedienung wird sie wieder deaktiviert. Bei Geräten mit „I-Version“ muss Masse an DBL angelegt werden.  
Setting of the display backlight: on, off, auto; at auto the background lighting is off and will be activated by pressing any key. It will automatically deactivated 10sec after last operation. For devices of „I-Version“ ground has to be connected with DBL.

**Andere Einstellungen / other settings**  
Navigieren durch das Menü mit >UP< und >DOWN< / Navigation through the menu with >UP< and >DOWN<  
Bestätigen durch >SET< / Confirm through >SET<

**MIN / MAX Messwerte Interval/ MIN/MAX measuring values interval**  
Einstellung des Intervalls (1/6/12/24h) zur Speicherung der erfassten MIN/MAX Messwerte  
Setting of the interval (1/6/12/24h) for saving the measured MIN/MAX values

**Display Modus / display mode**  
Einstellung der Messwertanzeige im Betriebszustand, z.B. beide Messwerte gross, Messwert 1 gross + MIN/MAX Werte von Messwert 1 + Messwert 2 klein, alternierende Messwertanzeige etc.  
Setting of the measurement display in operation mode, e.g. both measuring values big, measuring value 1 big + MIN/MAX value of measuring value 1 + measuring value 2 small, alternating measurement display

**Relais Hysterese / relay hysteresis**  
Einstellung der Relais Hysterese / Setting of the relay hysteresis

**Programmierbarer Messbereich / freely programmable measuring range**  
Einstellung des frei programmierbaren Messbereichs bei Temperaturmessgeräten mit Display, dazu DIP-Schalter 1-4 auf Position „off“ stellen  
Setting of the freely programmable measuring range for temperature measurement devices with display, therefore set DIP switch 1-4 at position „off“

44010/20/0817

# Sicherheit und Schutzmaßnahmen

- > Die Gebrauchsanleitung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.
- > Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.




## Warnung

Die Geräte dürfen ausschließlich im spannungslosen Zustand an Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden.

- > Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU beachten.
- > Gerät nur für den angegebenen Verwendungszweck nutzen.
- > EMV-Richtlinien beachten, um Schäden und Fehler am Gerät zu verhindern. Geschirmte Anschlussleitungen verwenden und dabei eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen vermeiden.
- > Die Funktionsweise kann bei Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, negativ beeinflusst werden.
- > Dieses Gerät darf nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z.B. zur Überwachung oder dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung, als Not-Aus-Schalter an Anlagen oder Maschinen usw.
- > Gefährdungen aller Art sind zu vermeiden.
- > Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Gerätes sind dabei entstehende Mängel und Schäden von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- > Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- > Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Gebrauchsanleitung. Änderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- > Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- > Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

# Maßzeichnung / Dimension Drawing

CO-A/A

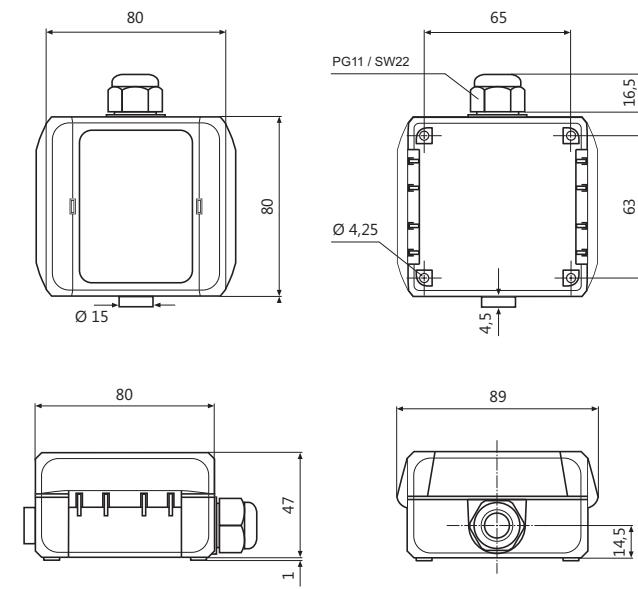

# Safety and Security Precautions

- > Please read these instructions for use carefully and keep them for later use.
- > The installation of the devices should be done only by qualified personnel.




## Warning

The devices must be connected only in dead state on safety-low voltage supply.


- > The VDE (German Electrical Engineering Association) security requirements of the countries and their supervisory institutions are to be considered.
- > This device is only used for the specified purpose.
- > The EMC instructions are always to be observed in order to prevent damages and errors at the device. Shielded cables should be used and a parallel installation of electrical lines should be avoided.
- > The operation mode can be negatively affected by the operating close to devices which do not meet the EMC instructions.
- > This device may not be used for security-related monitoring, such as for monitoring or protection of individuals against danger or injury, as the emergency stop switch on equipment or machinery etc.
- > All kinds of threats should be avoided, whereby the purchaser has to ensure the compliance with the construction and safety regulations.
- > Defects and damages resulted by improper use of this device will not be assumed by the warranty and liability.
- > Consequential damages that result from errors of the device will not be assumed by the warranty and liability.
- > Only the technical specifications and connection diagrams of the delivered device instruction manual applies. Changes in terms of technical progress and the continuous improvement of our products are possible.
- > Changes of the device by the user will not be assumed by the warranty and liability.
- > Changes in these documents are not allowed.

# Maßzeichnung / Dimension Drawing


COT-A/A

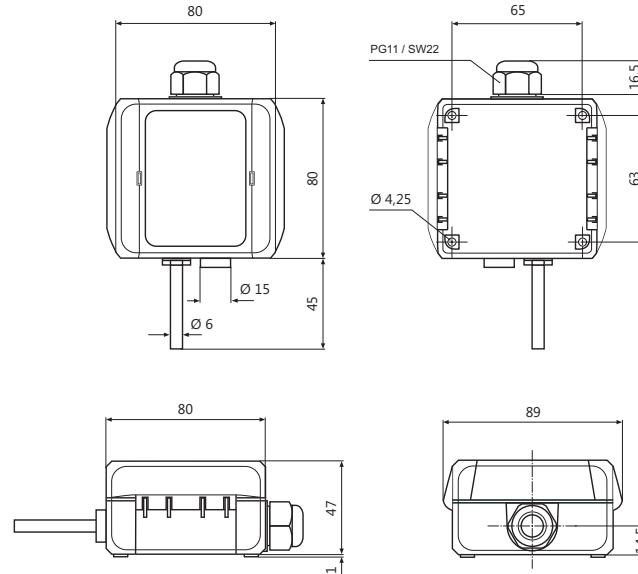


## Schaltbild / Connection Diagram

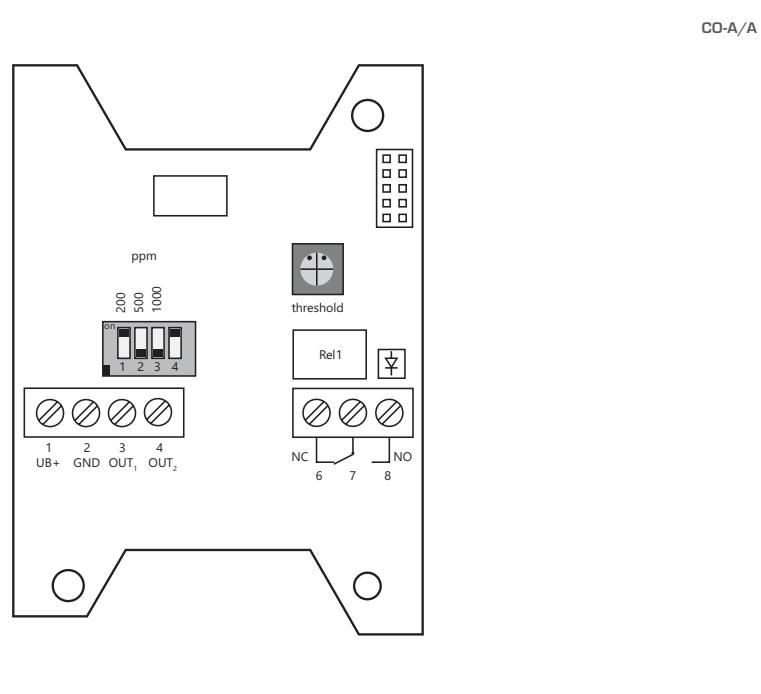


## Gerätekonfiguration / Device Configuration

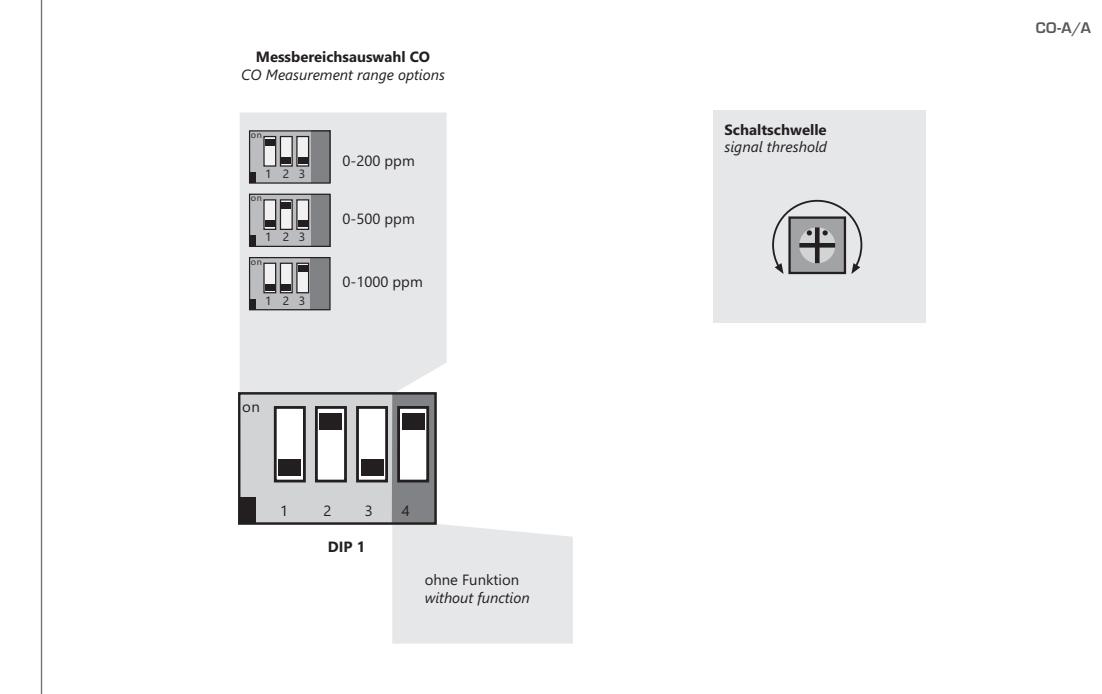

## Schaltbild / Connection Diagram

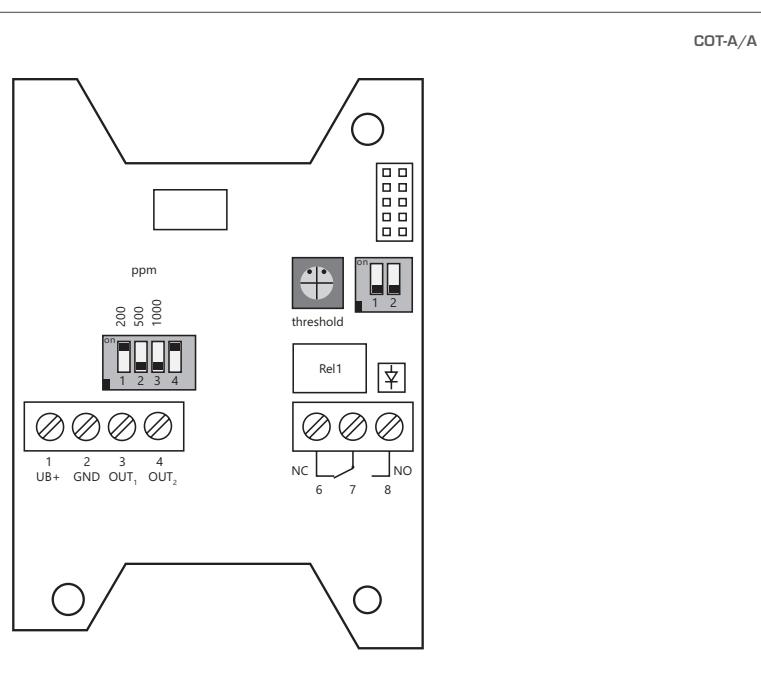

## Gerätekonfiguration / Device Configuration

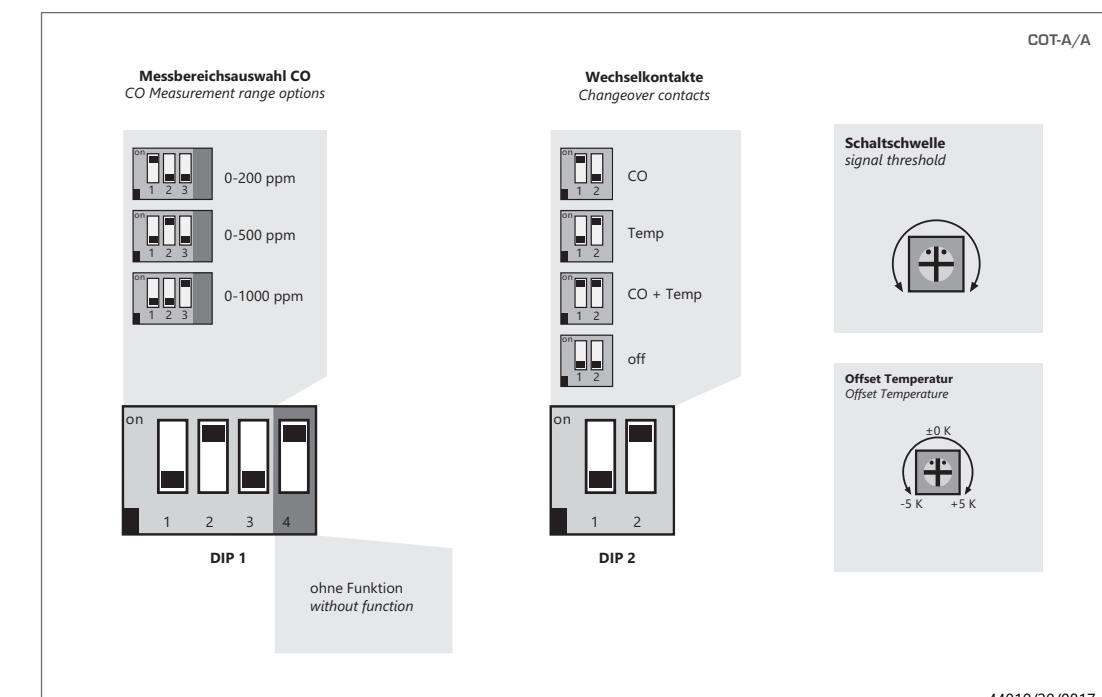

# Anwendungen

## CO-A/A CO Luftqualitätsfühler mit Messbereichsumschaltung

Der Luftqualitätsfühler CO-A/A erfasst die CO-Konzentration der Umgebungsluft im Bereich von 0-1000 ppm über einen elektrochemischen Sensor und wandelt diesen Messwert in ein lineares Ausgangssignal 0-10 V bzw. 4-20 mA um.

Als Option verfügt der Luftqualitätsfühler über einen potentialfreien Wechselkontakt und ein hintergrundbeleuchtetes Display. Der Displayinhalt lässt sich per Menü in 90° Schritten drehen und es können der Messwert, die eingestellte Schaltschwelle, der Relaiszustand, die MIN/MAX Messwerte des ausgewählten Intervalls (1 h / 6 h / 12 h / 24 h) etc. abgelesen werden.

Es stehen 3 verschiedene Skalierungen 0-200 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm zur Auswahl, die durch innovative DIP-Schalter-Technologie bedarfsgerecht umgeschaltet werden können.

## COT-A/A CO und Temperaturfühler mit Messbereichsumschaltung

Der Luftqualitätsfühler COT-A/A erfasst die CO-Konzentration der Umgebungsluft im Bereich von 0-1000 ppm über einen elektrochemischen Sensor und die Lufttemperatur 0...+50°C. Der Messumformer wandelt die Messwerte in ein lineares Ausgangssignal 0-10 V bzw. 4-20 mA um.

Als Option verfügt der Luftqualitätsfühler über einen potentialfreien Wechselkontakt und ein hintergrundbeleuchtetes Display. Der Wechselkontakt kann für einen oder beide Messwerte definiert werden. Der Displayinhalt lässt sich per Menü in 90° Schritten drehen und es können der Messwert, die eingestellte Schaltschwelle, der Relaiszustand, die MIN/MAX Messwerte des ausgewählten Intervalls (1 h / 6 h / 12 h / 24 h) etc. abgelesen werden.

Es stehen 3 verschiedene Skalierungen (0-200 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm) zur Auswahl, die durch innovative DIP-Schalter-Technologie bedarfsgerecht umgeschaltet werden können.

# Technische Daten

	CO-A/A	COT-A/A
<b>Messbereich CO</b>	0-1000 ppm	
<b>Messbereich Temp.</b>	-	0...+50°C
<b>Skalierungen</b>	0-200/500/1000 ppm	
<b>Genauigkeit</b>	±5 ppm + max. ±5% v. MW (bei 20°C, 50% r.F.)	±5 ppm + max. ±5% v. MW (bei 20°C, 50% r.F.), ±1 K
<b>Temperaturabhängigkeit</b>	CO: 5 ppm / K	
<b>Ansprechzeit (t90)</b>	< 5 min	
<b>Langzeitstabilität</b>	±1% EW/Jahr	
<b>Sensor</b>	Elektrochemischer Sensor	
<b>Sensorschutz</b>	Sinterfilter	
<b>Einlaufzeit</b>	1 min	
<b>Spannungsversorgung</b>	24 V AC/DC (±5%)	
<b>Stromaufnahme</b>	max. 20 mA	
<b>Analogausgang 0-10 V</b>	3-Leiteranschluss	
<b>Analogausgang 4-20 mA</b>	3-Leiteranschluss	
<b>Alarmausgang</b>	1 x potentialfreier Wechselkontakt, 48 V, 1 A	
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Schraubklemmen max. 1,5 mm²	
<b>Gehäuse</b>	Polycarbonat PC UL 94 V0 mit Scharnierverschlüssen, Farbe signalweiss ähnlich RAL 9003	
<b>Kabeldurchführung</b>	PG11-Verschraubung mit Zugentlastung	
<b>Display</b>	optionales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung an/aus/auto	
<b>Abmessungen</b>	Gehäuse: L 89 x B 80 x H 47 mm	
<b>Schutzzart</b>	Gehäuse/Elektronik: IP65, Sensor: IP30	
<b>Schutzklasse</b>	III	
<b>Arbeitsbereich r.F.</b>	0...98% r.F. in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft	
<b>Betriebstemperatur</b>	0...+50°C	
<b>Lagertemperatur</b>	-20...+50°C	
<b>Inbetriebnahme</b>	Nach dem Einschalten des Gerätes erfolgen ein Selbsttest und die Nullpunkt-Kalibrierung. Dieser Vorgang dauert je nach Umgebungsbedingungen ca. 1 Min., wobei in dieser Zeit das lineare Ausgangssignal vom tatsächlichen Messwert abweicht.	
<b>Montage</b>	Schraubbefestigung	
<b>Zulassungen</b>	CE, EAC, RoHS	

# Applications

## CO-A/A CO air quality sensor with measurement range switch

The air quality sensor CO-A/A registers the CO concentration in the air in the environment in the range of 0-1000 ppm via an electro-chemical sensor and converts this measured value into a linear output signal 0-10 V respectively. 4-20 mA.

As an option the air quality sensor has a potential-free changeover contact and a backlit display. The display content can be rotated in 90° steps using a menu and the measured value, the switching threshold set, the state of the relay, the MIN/MAX measured values for the selected intervals (1 h / 6 h / 12 h / 24 h) etc. can be read out.

3 different measuring ranges can be selected 0-200 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm which can be switched, according to requirements, by the innovative DIP switching technology.

## COT-A/A CO and temperature sensor with measurement range switch

The air quality sensor COT-A/A registers the CO concentration in the air in the environment in the range of 0-1000 ppm via an electro-chemical sensor and the air temperature 0...+50°C. The measuring transducer converts the measured values into a linear output signal 0-10 V respectively. 4-20 mA.

As an option the air quality sensor has a potential-free changeover contact and a backlit display. The changeover contact can be defined for one of the two measured values. The display content can be rotated in 90° steps using a menu and the measured value, the switching threshold set, the state of the relay, the MIN/MAX measured values for the selected intervals (1 h / 6 h / 12 h / 24 h) etc. can be read out.

3 different measuring ranges can be selected 0-200 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm which can be switched, according to requirements, by the innovative DIP switching technology.

# Specifications

	CO-A/A	COT-A/A
<b>Measurement range CO</b>	0-1000 ppm	
<b>Measurement range temp.</b>	-	0...+50°C
<b>Scales</b>	0-200/500/1000 ppm	
<b>Accuracy</b>	±5 ppm + max. ±5% f. mv (at 20°C, 50% r.H.)	±5 ppm + max. ±5% f. mv (at 20°C, 50% r.H.), ±1 K
<b>Temperature dependency</b>	CO: 5 ppm / K	
<b>Response time (t90)</b>	< 5 min	
<b>Long term stability</b>	±1% FS/year	
<b>Sensor</b>	Electrochemical sensor	
<b>Sensor protection</b>	sinter filter	
<b>Running-in time</b>	1 min	
<b>Supply voltage</b>	24 V AC/DC (±5%)	
<b>Current consumption</b>	max. 20 mA	
<b>Analogue output 0-10 V</b>	3-wire connection	
<b>Analogue output 4-20 mA</b>	3-wire connection	
<b>Alarm output</b>	1 x potential-free change-over contact, 48 V, 1 A	
<b>Electrical connection</b>	screw terminals max. 1,5 mm²	
<b>Housing</b>	Polycarbonate PC UL 94 V0 with hinge locks, color signal white similar to RAL 9003	
<b>Cable gland</b>	PG11 high-strength cable gland with strain relief	
<b>Display</b>	optional LCD display with backlight on/off/auto	
<b>Dimensions</b>	Housing: L 89 x W 80 x H 47 mm	
<b>Protection type</b>	Housing/electronic: IP65, Sensor: IP30	
<b>Protection class</b>	III	
<b>Working range r.H.</b>	0...98% r.H. in contaminant-free, non-condensing air	
<b>Working temperature</b>	0...+50°C	
<b>Storage temperature</b>	-20...+50°C	
<b>Initial operation</b>	After switch-on of the device it runs a self-test and the zero-point calibration. This process takes, depending on ambient conditions, about 1 minute. Within this time, the linear output signal deviates from the actual measured value.	
<b>Installation</b>	screw fastening	
<b>Approvals</b>	CE, EAC, RoHS	

# Montage / Installation

## ÖFFNEN / OPEN

1. Schlitzschraubendreher (in geeigneter Breite) flach in den Schlitz stecken  
*insert slotted screwdriver (with appropriate size) into the slot*
2. Durch Druck zur Gehäusemitte springt das Scharnier auf  
*by pressing to the housing centre hinge will open*
3. Deckel nach links öffnen  
*open cover to the left*



## CO-A/A, COT-A/A

## SCHLIESSEN / CLOSE

1. Deckel schließen und fest auf das Unterteil andrücken  
*close cover and press it down firmly to the lower part*
2. Scharnier zum Oberteil schließen  
*close hinge to the upper part*
3. Scharnier fest andrücken / press hinge firmly

